



**Sliding Roof
Schiebedach
Toit ouvrant
Schuifdak**

**Operating Instructions
Bedienungsanweisung
Notice d'utilisation
Gebruiksaanwijzing**

Utility Hatch

FONCTIONNEMENT

Il est possible de fermer complètement le toit ouvrant ou de l'ouvrir en position relevée (entrebâillée) ou encore de l'ouvrir en partie ou complètement en position coulissante.

Pour déverrouiller le mécanisme de basculement et de coulissement du toit (I), tournez la tige, voir Fig. 1.

En outre, cette tige permet de déplacer le toit (II).

Une fois le toit amené dans la position voulue, vous pouvez alors le fermer en tournant la tige jusqu'en butée (III).



Attention :

- Veillez à ce qu'aucunes parties du corps ou un animal etc. ne se trouve dans l'ouverture du toit lorsque vous le refermez !
- Dans le mesure où vous ne voulez ni ouvrir ni fermer le toit, fermez toujours celui-ci avec la tige. Si le toit n'est pas fermé à l'aide de la tige, il est alors possible d'ouvrir celui-ci depuis l'extérieur (risque d'effraction !) ou bien le toit peut s'ouvrir ou se fermer de manière impromptue. Si c'est le cas, risque de blessures ou de fuites !
- Ne vous tenez pas debout sur le toit et ne marchez pas non plus sur celui-ci !
- N'utilisez pas le toit ouvrant comme sortie de secours. Assurez-vous qu'une autre sortie de secours se trouve à bord et que l'accès à celle-ci n'est pas obstruée.

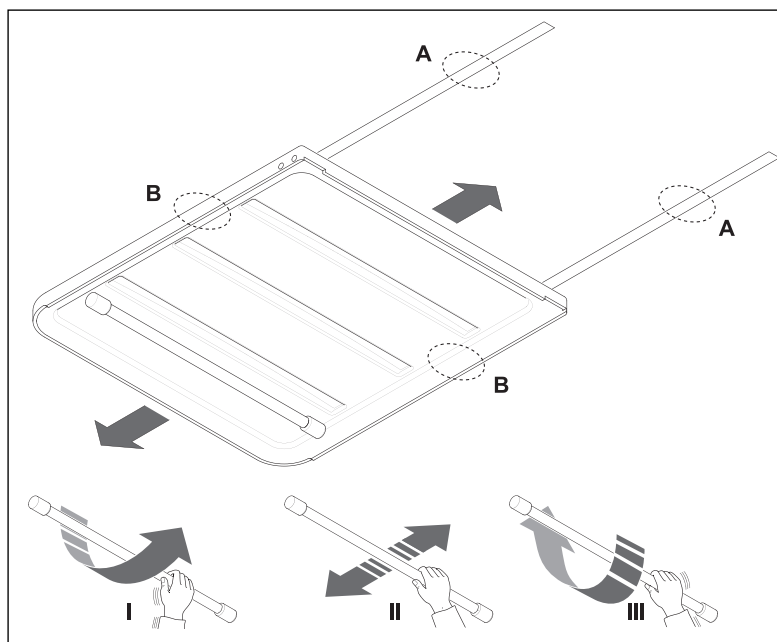


Fig. 1

ENTRETIEN

Le toit ouvrant doit être nettoyé régulièrement.

Il est conseillé de laver le toit à l'eau savonneuse tiède avec un produit spécial pour bateaux ou automobiles (nettoyant). Puis rincez à l'eau claire.

Appliquez une fine couche de graisse (Isoflex® Topas L32) sur les faces intérieures des rails (A) et des voies de coulissement (B) pour permettre un fonctionnement en douceur. Voir Fig. 1 et Fig. 2.



Remarque : Graissez les rails uniquement là où le mécanisme de coulissement se déplace.

N'utilisez jamais les produits ci-dessous :

- produits alcalins contenant des solutions de sodium ;
- produits acidifères comme l'acide chlorhydrique ou autres produits contenant du phosphore ;
- paille de fer, abrasifs ou papier abrasif ;
- nettoyeurs pour vitres contenant des substances alcalines pouvant entraîner la corrosion de l'aluminium.

Si des gouttelettes d'eau recouvrent le panneau, n'ouvrez pas tout de suite le toit.

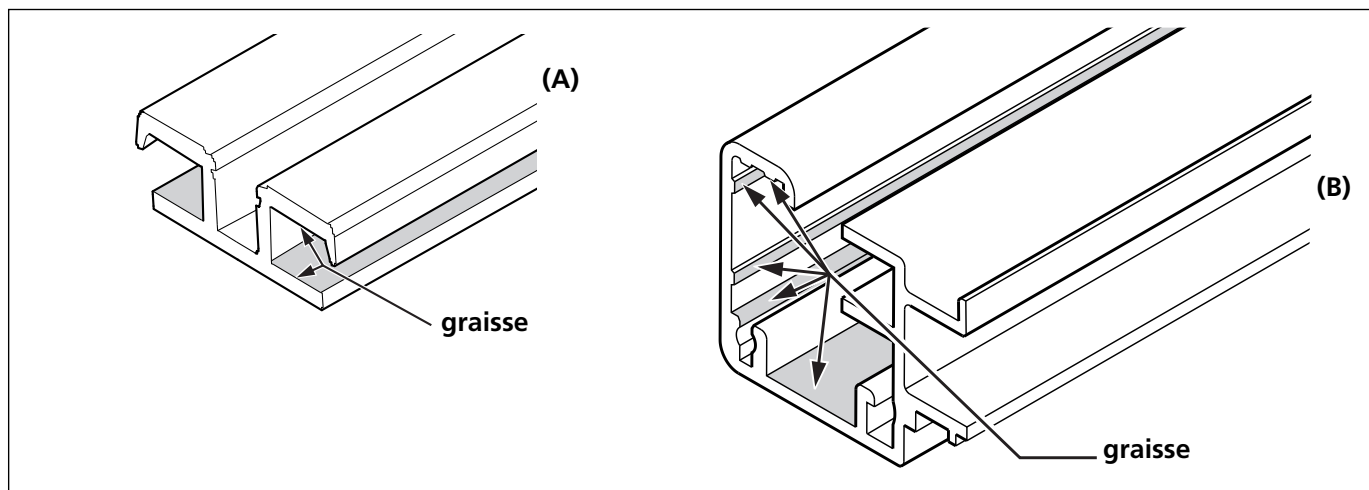


Fig. 2

EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT

- Ouverture/basculement du toit difficile :
Nettoyez le joint avec un détergent non agressif et ouvrez ou fermez le toit de nouveau.
- Coulissement insuffisant du toit :
Nettoyez les faces intérieures des rails arrière (A) et des voies de coulissement (B) et graissez les faces intérieures des rails arrière (A) et des voies de coulissement (B).
Voir Fig. 1 et Fig. 2 ainsi que paragraphe "ENTRETIEN".

S'il n'est toujours pas possible de faire coulisser le toit en douceur, veuillez alors contacter le fournisseur du bateau ou du véhicule afin de procéder aux travaux d'entretien ou de réparation nécessaires.

GARANTIE

Webasto garantit la qualité ainsi que le parfait fonctionnement de ce toit ouvrant. Cette garantie couvre les pièces du toit ainsi que la main-d'œuvre et est valable pour une durée de 3 ans à partir de la date de première livraison du bateau ou du véhicule.

La garantie ne s'applique que si le toit ouvrant a été monté par un chantier de construction navale ou un installateur agréé par Webasto et en conformité avec les instructions de montage émises par Webasto.

Les dommages et dysfonctionnements causés par une utilisation incorrecte, par une utilisation abusive, par un manque d'entretien approprié, par accident et le bris de panneaux ne sont pas couverts par cette garantie.

La garantie ne prend effet que si la preuve d'achat peut être fournie en bonne et due forme.

In multilingual versions the English language is binding.

Im Fall einer mehrsprachigen Version ist Englisch verbindlich.

Dans le cas d'une version redigee en plusieurs langues, l'anglais est alors la langue qui fait foi.

Bij een meertalige versie is de Engelse versie bindend.

Webasto Product International NL

Constructieweg 47

NL - 8263 BC Kampen

The Netherlands

Phone: +31 (0) 38 337 11 37

Fax: +31 (0) 38 332 51 81

E-mail: info-nl@webasto.com

Internet: www.webasto.com